

Ferro de Soldar Portátil a Bateria

Manual de Instruções

Usa 3 baterias tamanho AA (não inclusas).

Cuidados


1. Sempre coloque a tampa de proteção quando o ferro não estiver em uso.
2. A tampa forçará o botão para a posição OFF desligando o ferro automaticamente.
3. Não toque na ponta.
4. Nunca molhe o ferro.

Operação

1. Abra o compartimento das baterias e coloque 3 baterias AA.
2. Certifique-se que a ponta está firmemente encaixada.
3. Deslize o botão para a posição ON para ligar o ferro.
4. Segure o ferro como uma caneta e pressione o botão redondo por 15 segundos.
5. A ponta deverá aquecer até 450°C.
6. Para economizar energia, aperte o botão redondo somente quando for soldar.
7. Após o uso, desligue o ferro e recoloque a tampa de proteção.

Manutenção

1. Caso o ferro demore mais que 30 segundos para atingir a temperatura de trabalho desejada, troque as baterias.
2. Use pilhas alcalinas novas para obter o melhor resultado.
3. Usando 3 pilhas alcalinas novas, o ferro terá uma autonomia aproximada de 60 minutos em uso contínuo.
4. Use o removedor de ponta conforme o desenho para trocar a ponta.
5. Não troque a ponta quando ela estiver quente e nunca lixe a ponta.
6. Caso não for usar o ferro por períodos longos, remova as baterias.

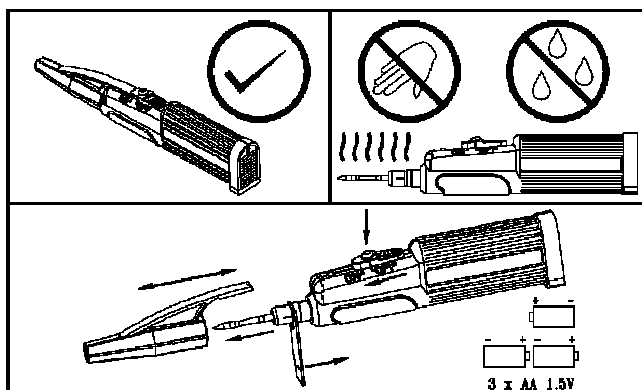

Importado e distribuído por:
Unicoba Importação e Exportação Ltda.
R. José Líbero, 47 – Planalto Paulista, São Paulo, SP, CEP 04070-040
CNPJ 43.823.525/0001-30
IE 109.077.140.119
Tel (11) 5070-1720
Fax (11) 5070-1724
hikari@prosolda.com.br
www.hikariferramentas.com.br

